

ZZC-10A直流电阻快速测试仪

使用说明书



www.wh-huayi.com

武汉华意电力科技有限公司

销售热线：400-060-1718 027-87455964

售后服务：027-87455183

第一章 产品介绍

1.1 概述

ZZC-10A 直流电阻快速测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开关后，必不可少的试验项目。在通常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担，本公司开发了直流电阻快速测试仪。它采用全新电源技术，具有测量迅速、体积小、使用方便、测量精度高等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。

本产品符合国家标准 GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及 GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。


1.2 结构特征与工作原理

1. 基本原理：

本测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻（尤其是低阻）的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D 转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流，然后将所获得的数据（包括测试电压、当前的测试电流等）进行处理，得到实际电阻值。

本仪器可存储 255 试验数据，并且可打印存储的所有试验数据。仪器复位、掉电时所存储的数据均不丢失。

2. 原理框图:

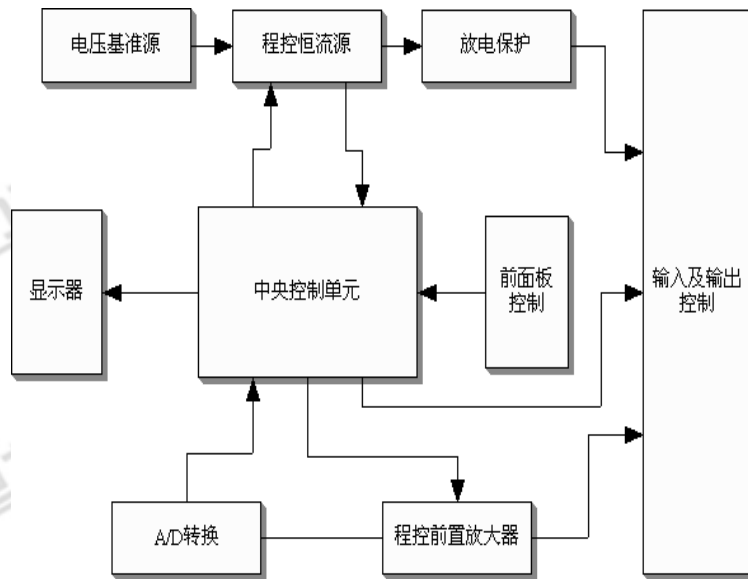

1.3 主要技术特性

项目	技术指标及参数	备注
测试电流	1mA , 10mA, 1A, 5A, 10A	
测量范围	1mA 1 μΩ-20kΩ 10mA 1 μΩ-2kΩ 1A 1 μΩ-20Ω 5A 1 μΩ-4Ω 10A 1 μΩ-2Ω	
测量准确度	± 0.2% (满量程)	
显示方式	128 × 64 点阵显示	电阻显示为 4 1/2 位
最大分辨率	0.1 μΩ	
电源	AC 220V ± 22V, 50Hz ± 2 Hz	保险管 5A
最大功耗	220W	测试电流为 10A 时
工作环境	环境温度: 0° ~ 40° 相对湿度: ≤ 80%	

1.4 尺寸、重量


项目	参数	备注
体积	400 mm × 200 mm × 290 mm	/
重量	5kg	带配件

第二章 操作使用方法

2.1 快速入门

1. 熟悉面板


面板如下图所示：

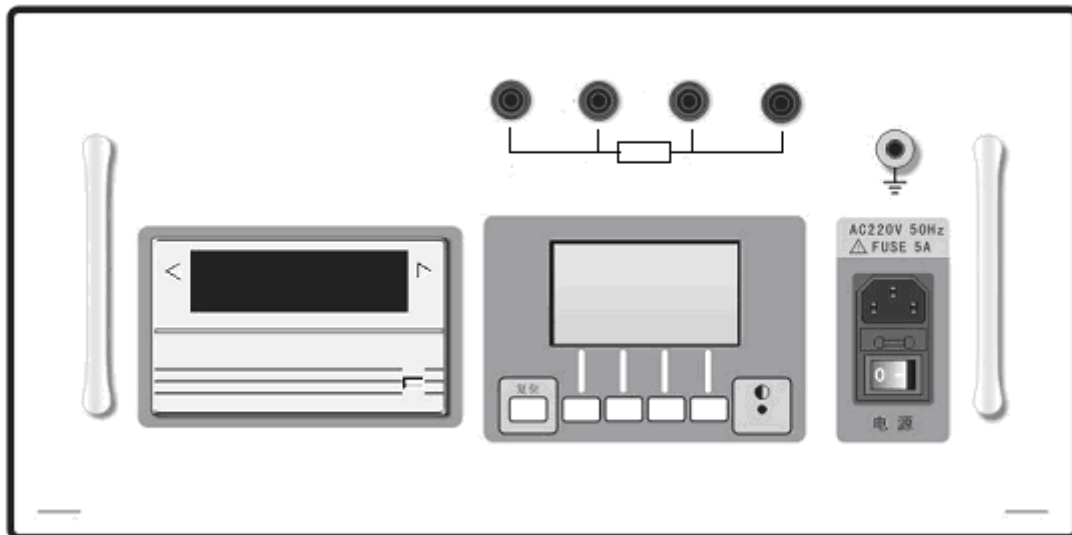

面板可分为三个主要部分：即输出部分、显示和键盘控制部分以及打印部分。


下面将逐一加以介绍：

2. 输出部分

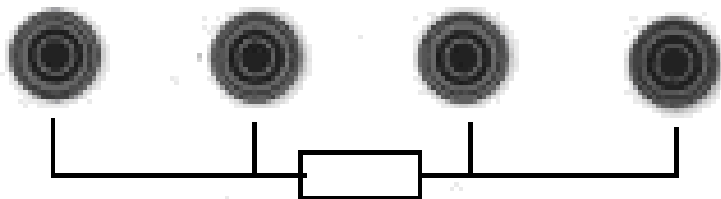

如上图所示，输出部分包括四个接线柱。其中外侧的两只接线柱为恒流源输出，测试电流既通过它送到待测的电阻或变压器。内侧的两只接线柱是测试电压的输入，本机即通过它来读取待测电阻上的电压值显示和键盘控制部分。


3. 显示和键盘控制部分

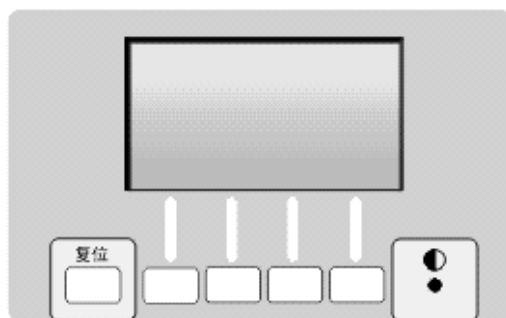

本机的显示器是一个 128 × 64 点阵液晶显示器，电阻的测量值以及操作信息均通过它显示。显示器分为三个区：上层显示当前测试电流；中间的显示区显示测量的电阻值；最下显示仪器按键功能提示。（因工作状态不同，显示的汉字不同，按键的功能也不同，有关它们的详细信息请参阅后面相关部分）。

左下侧是整机复位按键，当仪器出现死机或严重干扰时，按下复位键重新回到仪器的初始状态；仪器在此之前所存储的数据将不会丢失。中间有四个按键（因工作状态不同，显示的汉字不同，按键的功能也不同，有关它们的详细信息请参阅后面相关部分）。它的右下侧有对比度调节孔，用以调节液晶显示器的对比度。

4. 打印部分

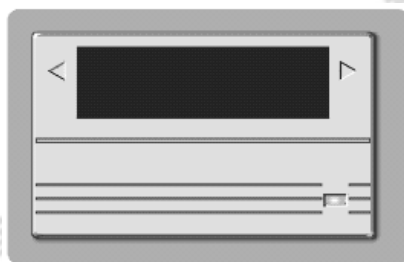


本仪器提供的是 16 行微型面板式打印机，使用寿命长、打印速度快、更换打印纸和色带容易，无须其他维护和保养。整机电源接通后打印机右下角指示灯

亮，表示打印机处于待机状态，测试中或测试完毕后根据显示提示按下打印键就可打印出数据。

2.2 使用、操作



1. 测试前的准备:

连接好电源线，并打开电源开关。这时本机会显示如下信息。

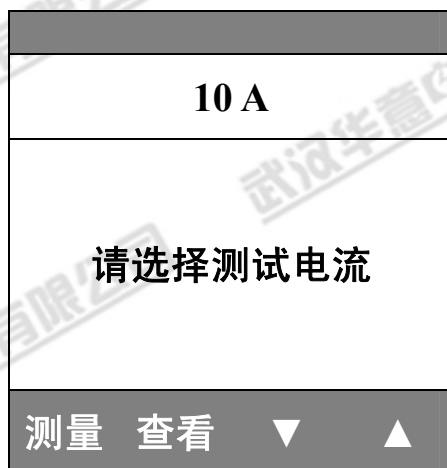

2. 开始测量:

根据需要按下面的联线图接线:

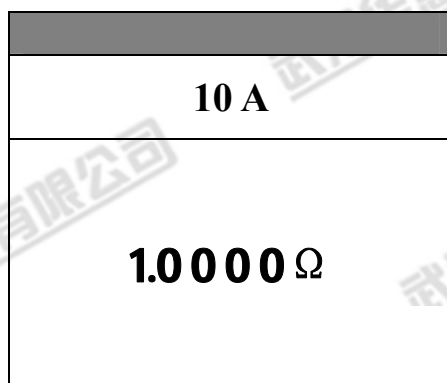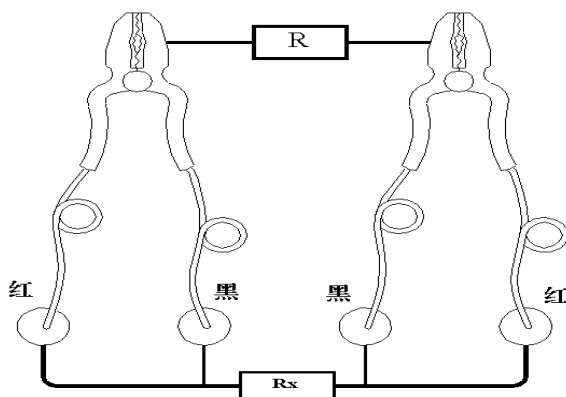

复测 退出 存储 打印

测量同一变压器同一电压等级的各相绕组时，应选择相同的电流进行测量，避免造成系统误差。变压器容量越大，绕组的电阻越小，选择的测试电流越大。注意所选测试电流的测量范围要大于实际电阻值。按“**测量**”键后即开始测试。这时屏幕出现“正在充电...”，并且有一个充电进度条以显示充电进程，充电结束后屏幕提示“正在测量请稍候”，屏幕中间的显示区显示测量的电阻值。待读数稳定后读取数值，然后可以根据需要按“**存储**”键存储测量数据或按“**打印**”键打印数据。

如果出现所测电阻超出当前量程所能测量的范围，则屏幕提示“超量程”此时应按“**退出**”键退出测量，然后重新选择测试电流再试。

3. 结束测量：

对于无载调压变压器测试完某一分接，需要按仪器“**退出**”键，等待放电指示完后，调节分接开关进行下一次测量。

对于有载调压变压器测量完某一分接，无需进行放电，直接调节有载调压开关后，按仪器“**复测**”键，仪器将进行下一分接的测量，很大程度缩短测量时间。

测量结束后（需要存储数或打印数据请参看“**数据存储打印**”章节），可按“**退出**”键。本机即关闭输出，并返回初始状态。等待下一次测量。如果是感性负载则会进入放电状态，此时屏幕上显示放电信息。放电完毕后返回测量菜单，等待下一次测量。放电时间视被试品电感量的大小而定。




注意：在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线，以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时，电感会通过它泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。


4. 数据存储打印：

您可以使用本机附带的打印机打印测量的数据。

在测量时，待读数稳定后，按“**存储**”键后，当时显示值被储存在仪器内部存储器上（掉电或复位时数据都不丢失），此时仪器还在继续测量，如继续按“**存储**”键将存储第二个数据。当已存储了 255 个数据时，如果继续按“**存储**”键则屏幕提示以下信息：“**存储区已满，无法存储**”，这时需要清除存储区，（清除存储区参看后面打印部分）按“**退出**”键，回到如下所示屏幕提示：

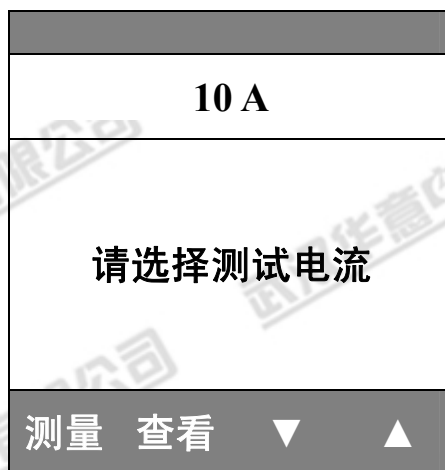

当按下“查看”对应按键则显示如下信息。

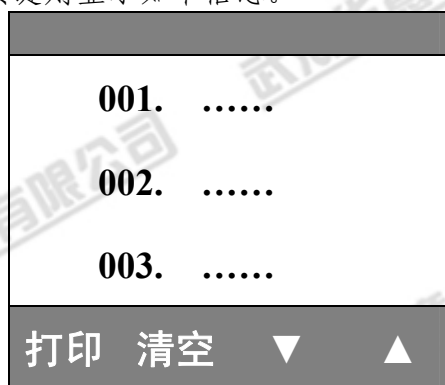

本仪器可存储 255 个数据，按下“打印”键存储的所有数据被全部打印出来。

“ ” “▲” 键可以上下翻看存储数据。按“清空”键可以删除所有数据，退出按“复位”键。

第三章 注意事项及其它

3.1 注意事项

为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容：

1. 试验时机壳必须可靠接地。
2. 在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线，以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时，电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
3. 试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
4. 开机前请检查电源电压：交流 $220V \pm 10\%$ 50Hz。
5. 更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。
6. 本仪器注意防潮、防油污。

7. 试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。

3.2 故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法	备注
开机无任何显示	电源未接通	接通电源	更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替
	仪器 5A 保险管未安装好或断路	重新安装保险管或更换保险管	
无电流输出	待检设备开路	检查设备排除故障	检查被试品
	试验回路有开路故障	检查试验回路，排除开路故障	